

附件

无锡市 3 家钢铁企业存在的主要事故隐患和问题及处理意见

一、无锡新三洲特钢有限公司

（一）存在的隐患和问题。

1. 炼钢厂一号转炉车间额定起重量大于 75 吨的吊运高温熔融金属起重机均未按有关规定使用固定龙门钩。

2. 炼钢厂二号转炉车间加料跨高温熔融金属吊运区域内存在扩建转炉操作平台的施工工地。

3. 炼钢厂二号转炉车间连铸跨在高温熔融金属吊运区域内使用灌水方式冷却钢包。

（二）处理意见。

鉴于该企业存在重大事故隐患，建议依法责令其炼钢厂立即停产整顿，由地方政府组织有关部门验收合格后方可复产。

二、江苏西城三联控股集团有限公司

（一）存在的问题。

1. 该公司炼钢厂浇铸跨大于 75 吨的吊运熔融金属起重机按照定期检验报告显示为通用桥式起重机，不是冶金起重机，不符合《炼钢安全规程》要求。

2. 该公司炼钢厂安全生产标准化未达到三级。

（二）处理意见。

建议依法责令其炼钢厂限期整改。

三、江阴兴澄特种钢铁有限公司

（一）存在的隐患和问题。

1. 该公司转炉煤气柜区域属于易燃易爆场所，但该区域内建有为电瓶车充电的车棚，充电装置可能产生火花存在引火源。

2. 该公司转炉煤气柜区域属于易燃易爆场所，但煤气柜围墙内堆有大量密封油油桶和一些废弃的油漆罐，可能会被引燃，进而导致事故。

3. 该公司特板厂安全生产标准化未达到三级。

（二）处理意见。

建议依法责令其炼钢厂限期整改。