

ICS 13.340.50  
C 73  
备案号:25466—2009

AQ

# 中华人民共和国安全生产行业标准

AQ 6105—2008

## 足部防护 矿工安全靴

Foot protection-Safety boot for miners

2008-11-19 发布

2009-01-01 实施

国家安全生产监督管理总局 发布

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 技术要求 .....	1
4 测试方法 .....	6
5 检验规则 .....	8
6 标志和信息 .....	9
附录 A (规范性附录) 非金属保护包头经过温度处理和化学处理后抗冲击性的测定 .....	10
附录 B (规范性附录) 非金属防刺穿垫经过温度处理和化学处理后抗刺穿性的测定 .....	13

## 前　　言

本标准的 3.2、3.3、3.4、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.14 为强制性条款，其余为推荐性的。

本标准的技术要求参考了 ISO 20345:2004《个体防护装备——安全鞋》、ISO 4643:1992《模压塑料鞋——有衬里或无衬里聚氯乙烯工业靴》、ISO 2023:1994《橡胶鞋——有衬里工业靴》、QB/T 2591—2003《抗菌塑料　抗菌性能试验方法和抗菌效果》等相关指标，测试方法分别与这些标准的相应规定一致。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会(CSBTS/TC 112)归口。

本标准起草单位：国家劳动保护用品质量监督检验中心(武汉)、江苏省金湖县国祥工贸有限公司、国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心。

本标准主要起草人：程钧、朱国侯、刘宏斌、许彪、竺宏峰、叶晓森、陶谦。

# 足部防护 矿工安全靴

## 1 范围

本标准规定了矿工安全靴的技术要求、测试方法、检验规则、标志和信息。

本标准适用于矿工穿用的、保护矿工足腿部免遭作业区域危害的全橡胶和全聚合材料靴。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—1998,ISO 37:1994, EQV)

GB/T 2411 塑料邵氏硬度试验方法

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验(GB/T 3512—2001,ISO 188:1998,EQV)

GB/T 5723 硫化橡胶或热塑性橡胶 试验用试样和制品尺寸的测定(GB/T 5723—1993,ISO 4648:1991,EQV)

GB/T 9867 硫化橡胶耐磨性能的测定(GB/T 9867—1988,ISO 4649:1985,NEQ)

GB 20265 耐化学品的工业用模压塑料靴

GB 20266 耐化学品的工业用橡胶靴

GB/T 20991 个体防护装备 鞋的测试方法(GB/T 20991—2007,ISO 20344:2004,MOD)

QB/T 2591 抗菌塑料 抗菌性能试验方法和抗菌效果


FZ/T 73023 抗菌针织品

## 3 技术要求

### 3.1 设计

#### 3.1.1 式样

靴应符合图 1 给出的式样之一。

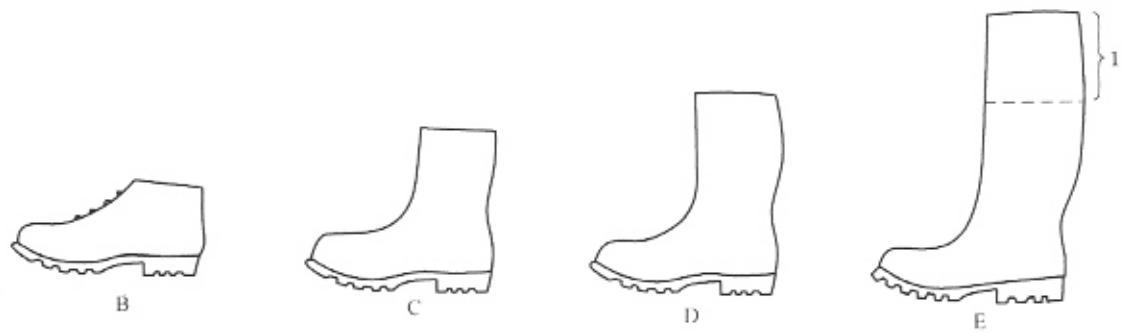

1——能适合穿着者的各种延长部分；

B——高腰靴；

C——半筒靴；

D——高筒靴；

E——长靴。

注：式样E是在高筒靴(D型)上装一种薄的、能延长帮面的不渗水材料，且该材料能裁剪以适合穿着者。

图 1 靴的式样

### 3.1.2 反光带

在靴口的明显部位应有一圈宽度不小于5 mm的反光带。

### 3.1.3 靴帮厚度

按照4.1方法测试，靴帮任何一处厚度应符合表1要求。

表 1 靴帮厚度

单位为毫米

材料种类	厚 度
橡胶	≥1.50
聚合材料	≥1.00

### 3.1.4 靴帮高度

按照4.2方法测试，靴帮高度应符合表2要求。

表 2 靴帮高度

单位为毫米

靴 号	高 度		
	式样 B	式样 C	式样 D
≤225	≥103	≥162	≥255
230~240	≥105	≥165	≥260
245~250	≥109	≥172	≥270
255~265	≥113	≥178	≥280
270~280	≥117	≥185	≥290
≥285	≥121	≥192	≥300

### 3.1.5 外底

除保护包头卷边下方区域外，至少图2所示的阴影部分应有向侧边开口的花纹。

按照4.3方法测量，厚度 $d_1$ 不应小于3 mm，厚度 $d_3$ 不应小于6 mm，花纹高度 $d_2$ 不应小于4 mm。

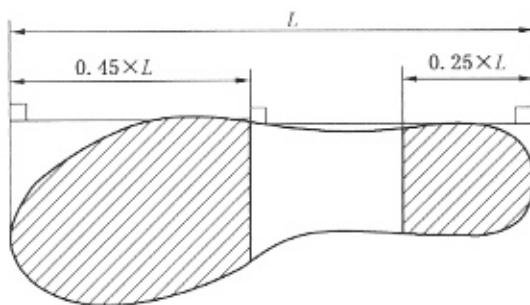


图 2 防滑区域

### 3.2 拉伸性能

按照 4.4 方法测试,拉伸性能应符合表 3 要求。

表 3 拉伸性能

部件	材料种类	拉伸强度/(N·mm <sup>-2</sup> )	100 %定伸应力/(N·mm <sup>-2</sup> )	扯断伸长率/%
靴帮	橡胶	≥13.0	—	≥450
	聚合材料	—	1.3~4.6	≥250
靴底	橡胶	≥9.8	—	≥350
	聚合材料	—	2.1~5.0	≥300

### 3.3 耐磨性

按照 4.5 方法测试,相对体积磨耗量不应大于 250 mm<sup>3</sup>。

### 3.4 耐折性

按照 4.6 方法测试,靴帮应无裂纹产生,靴底割口增长不应大于 4 mm。

### 3.5 水解

全聚氨酯靴按照 4.7 方法测试,靴帮应无裂纹产生,靴底割口增长不应大于 6 mm。

### 3.6 挥发性

全聚合材料靴按照 4.8 方法测试,平均质量损失不应大于 2.0%。

### 3.7 老化性

全橡胶靴按照 4.9 方法测试,拉伸强度的变化应为±20%,扯断伸长率的变化应为-30%~-+10%。

### 3.8 耐油性

按照 4.10 方法测试,体积增大不应大于 12%。

如果试样体积收缩大于 0.5%,或者硬度增加大于 10 个邵尔 A 单位,则按照 4.10 方法进一步取样和测试,割口增长不应大于 6 mm。

### 3.9 防漏性

按照 4.11 方法测试,应没有空气泄漏。

### 3.10 足趾保护

#### 3.10.1 一般要求

在不损坏靴的情况下,装入靴内的保护包头应不能移动。

#### 3.10.2 保护包头内部长度

按照 4.12 方法测量,保护包头内部长度应符合表 4 要求。

表 4 保护包头内部长度

单位为毫米

靴号	内部长度
≤225	≥34
230~240	≥36
245~250	≥38
255~265	≥39
270~280	≥40
≥285	≥42

### 3.10.3 抗冲击性

按照 4.13 方法测试, 保护包头内的最小间距应符合表 5 要求。此外, 在保护包头的测试轴线上不应产生任何贯穿材料的裂缝, 即光线能透过裂缝。

表 5 抗冲击或耐压力后保护包头内的最小间距

单位为毫米

靴号	最小间距
≤225	≥12.5
230~240	≥13.0
245~250	≥13.5
255~265	≥14.0
270~280	≥14.5
≥285	≥15.0

### 3.10.4 耐压力性

按照 4.14 方法测试, 保护包头内的最小间距应符合表 5 要求。

### 3.10.5 金属保护包头耐腐蚀性

按照 4.15 方法测试, 金属保护包头腐蚀区域不应超过 5 处, 且每处面积不应大于  $2.5 \text{ mm}^2$ 。

### 3.10.6 非金属保护包头抗冲击性

按照 4.16 方法测试, 保护包头内的最小间距应符合表 6 要求。

表 6 冲击后非金属保护包头内的最小间距

单位为毫米

包头号	最小间距
≤5	≥19.5
6	≥20.0
7	≥20.5
8	≥21.0
9	≥21.5
≥10	≥22.0

## 3.11 抗刺穿性

### 3.11.1 刺穿力

按照 4.17 方法测试, 穿透靴底所需的力不应小于 1 100 N。


### 3.11.2 结构

防刺穿垫应装在靴底中, 在不损坏靴的情况下应不能移动垫。防刺穿垫不应位于保护包头卷边上, 也不应与之接触。

### 3.11.3 防刺穿垫尺寸符合性

按照 4.18 方法测量防刺穿垫尺寸符合性,在后跟区域外,代表楦底边缘的曲线和防刺穿垫边缘之间的最大距离(X)应为 6.5 mm。在后跟区域内,代表楦底边缘的曲线和垫之间的最大距离(Y)应为 17 mm。

将防刺穿垫固定于靴底的最大直径为 3 mm 的开孔不应超过 3 个;孔不应位于阴影区域 1 中(图 3);阴影区域 2 中的孔应忽略(图 3)。

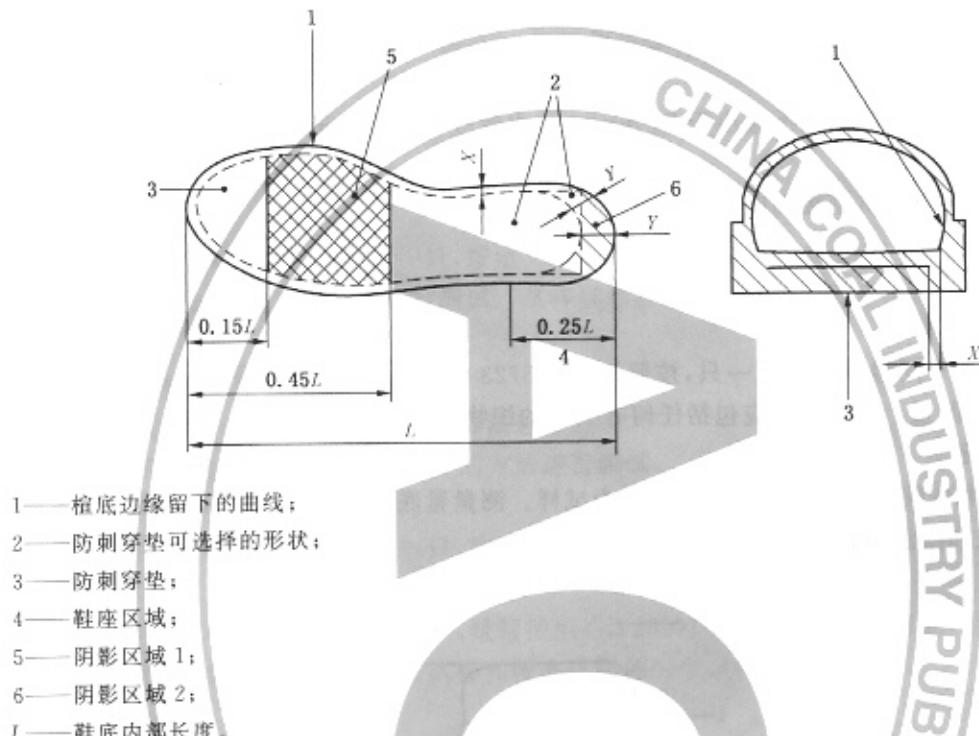

### 3.11.4 防刺穿垫耐折性

按照 4.19 方法测试,不应出现看得见的裂缝痕迹。

### 3.11.5 金属防刺穿垫耐腐蚀性

按照 4.15 方法测试,金属防刺穿垫的腐蚀区域不应超过 5 处,每处面积不应大于  $2.5 \text{ mm}^2$ 。

### 3.11.6 非金属防刺穿垫抗刺穿性

按照 4.20 方法测试,穿透防刺穿垫所需的力不应小于 1 100 N。

## 3.12 防静电性

按照 4.21 方法测量,在干燥和潮湿环境中调节后,电阻值应大于或等于  $100 \text{ k}\Omega$  和小于或等于  $1 000 \text{ M}\Omega$ 。

## 3.13 耐化学品腐蚀性

### 3.13.1 全橡胶靴

按照 4.22.1 方法测试,浸泡后测试结果与未浸泡测试结果相比较应符合下述要求:

- 拉伸强度的降低不应大于 15 %;
- 扯断伸长率的变化应为  $\pm 20 \%$ ;
- 质量变化应为  $\pm 2 \%$ ;
- 硬度变化应为  $\pm 10 \text{ IRHD}$ 。

### 3.13.2 全聚合材料靴

按照 4.22.2 方法测试,每个试样均应符合下述要求:

- a) 质量变化不应大于±2%;
- b) 硬度变化应为±10 IRHD;
- c) 靴帮试样连续屈挠后,应无裂纹产生;
- d) 靴底试样连续屈挠后,割口增长不应大于6 mm。

### 3.14 靴抗菌性

按照4.23方法测试,抗细菌率不应小于90%,长霉等级至少应为1级。

### 3.15 靴垫

如果靴提供了可移动靴垫,则应符合下述要求。

#### 3.15.1 吸水性和水解吸性

按照4.24方法测试,吸水性不应小于70 mg/cm<sup>2</sup>,水解吸性不应小于水吸收的80%。

#### 3.15.2 靴垫抗菌性

按照4.25方法测试,抗菌级别应为AA级。


## 4 测试方法

### 4.1 靴帮厚度测定

从最大、最小和中间号靴中各取一只,按照GB/T 5723的方法进行测试,采用测足直径10 mm和压力1 N的厚度计测量。鞋帮厚度应包括任何有关联的织物层。

### 4.2 靴帮高度测定

从最大、最小和中间号靴中各取一只整靴作为试样。测量靴底内表面(即后跟腹部H<sub>b</sub>和后跟后部B<sub>b</sub>之间)上最低点和帮上最高点的垂直距离(图4)。

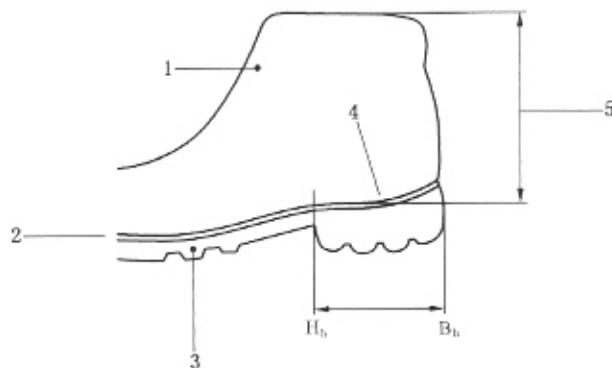

- 1——靴帮;
- 2——靴底内表面;
- 3——靴底;
- 4——靴底内表面上最低点;
- 5——靴帮高度。

图4 靴帮高度的测量

### 4.3 外底厚度测定

从最大、最小和中间号靴中各取一只,在对应图2的阴影区域的踏地处切开靴底后,用0.1 mm刻度的合适仪器测量图5所示尺寸。

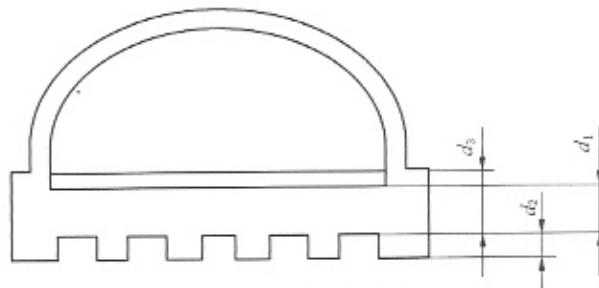


图 5 外底厚度的测量

#### 4.4 拉伸性能测试

按照 GB/T 528 的方法,从靴的相应部件裁取 I 型哑铃状试样进行测试。测试方向应与靴底长度方向一致或顺靴帮向上的方向,应小心地除去靴帮试样的衬里。

#### 4.5 外底耐磨性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一只,按照 GB/T 9867 的方法(在 40 m 磨损行程中有一个 10 N 的垂直作用力),每只靴上取一个试样进行测试。试样可取自靴底的任何地方。

#### 4.6 耐折性测试

##### 4.6.1 靴帮耐折性

橡胶靴帮按照 GB 20991 中 6.5.1 的方法进行测试。

聚合材料靴按照 GB 20991 中 6.5.2 的方法进行测试。

##### 4.6.2 靴底耐折性

从最大、最小和中间号靴中各取一只,按照 GB/T 20991 中 8.4 的方法进行测试。

#### 4.7 水解测试

从最大、最小和中间号靴中各取一只,靴帮按照 GB 20991 中 6.10 的方法测试,靴底按照 GB 20991 中 8.5 的方法测试,每只靴上切取靴帮试样和靴底试样各一个。

#### 4.8 挥发性测试

按照 GB 20265 中 4.3 的方法进行测试。

#### 4.9 老化性测试

靴帮和靴底分别按照 GB/T 3512 的方法,采用哑铃状试样,在  $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$  下老化处理 168 h,再按照 GB/T 528 规定的方法分别测试靴帮和靴底拉伸性能的变化。

#### 4.10 耐油性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一只,从每只靴上制备规定试样各一个,按照 GB/T 20991 中 8.6.1 的方法进行测试。如果体积收缩超过 0.5%,或者按 GB/T 2411 方法测定的硬度增加超过 10 个邵尔 A 单位,则应按 GB/T 20991 中 8.6.2.2 和 8.6.2.3 进一步测试。

#### 4.11 防漏性测试

取两只靴作为试样,将试样顶部密封,通过适当的连接,输入压缩空气,然后将试样浸入水槽中,水位至试样顶部边缘,持续施加  $(10 \pm 1)\text{kPa}$  的内部压力 30 s。观察测试期间是否有连续气泡产生,以指示空气泄漏与否。

#### 4.12 保护包头内部长度测定

从最大、最小和中间号靴中各取一双,小心地取出保护包头并除去贴在上面的所有其他物质,或用新的相同的保护包头代替,按照 GB/T 20991 中 5.3 的方法进行测量。

#### 4.13 抗冲击性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.4 的方法进行测试。

#### 4.14 耐压力性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.5 的方法进行测试。

#### 4.15 金属保护包头或金属防刺穿垫耐腐蚀性测试

取两只靴,按照 GB/T 20991 中 5.6.1 的方法进行测试。

#### 4.16 非金属保护包头抗冲击性测试

非金属保护包头经过附录 A 中 A.1 的温度处理和化学处理后,再按附录 A 中 A.2 方法测试,保护包头内的最小间距应符合表 7 要求。

#### 4.17 刺穿力测试

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.8.2 的方法进行测试。

#### 4.18 防刺穿垫尺寸符合性测定

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.8.1 的方法进行测试。

#### 4.19 防刺穿垫耐折性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.9 的方法进行测试。

#### 4.20 非金属防刺穿垫抗刺穿性

非金属防刺穿垫经过附录 B 中 B.1 的温度和化学处理后,再按照附录 B 中 B.2 方法测试。

#### 4.21 防静电性测试

从最大、最小和中间号靴中各取一双,按照 GB/T 20991 中 5.10 的方法进行测量。

#### 4.22 耐化学品腐蚀性测试

##### 4.22.1 全橡胶靴

按照 GB 20266 中 4.4 的方法测试。

##### 4.22.2 全聚合材料靴

按照 GB 20265 中 4.5 的方法测试。

#### 4.23 靴抗菌性测试

按照 QB/T 2591 中附录 A、附录 B 规定的方法,从靴帮和靴底分别取样,在其内侧进行抗菌测试,分别测试靴帮和靴底的抗细菌率和长霉等级。

#### 4.24 吸水性和水解吸性测试

从最大、最小和中间号靴中各取出一只垫,按照 GB/T 20991 中 7.2 的方法进行测试。

#### 4.25 靴垫抗菌性测试

按照 FZ 73023 中规定的 AA 级要求进行耐水洗和测试。

### 5 检验规则

#### 5.1 出厂检验

- 出厂检验由制造商的质量检验部门逐批进行;
- 以被检产品批量为一批,从中进行抽样检验,可只抽检一个靴号的产品;
- 选择设计、拉伸性能、耐磨性、耐折性、耐化学品腐蚀性、水解或挥发性或老化性中的 3 项进行抽样检验,若不合格则判定该批为不合格品;
- 对耐油性、防漏性、足趾保护、抗刺穿性、防静电性、抗菌性进行抽样检验,有一项不合格,则判定该批为不合格品。

#### 5.2 型式检验

型式检验是按标准规定对产品进行全项目的检验。当有下列情况之一时,应进行型式检验:

- 新产品投产或产品转厂生产的试制定型鉴定;
- 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
- 正常生产时,每半年至少进行一次;
- 产品停产六个月以上恢复生产时;
- 当出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。  
型式检验的样品应包括靴的最大、最小和中间号,每号样品数至少为4双,以满足测试项目要求为原则。

## 6 标志和信息

### 6.1 产品

产品上至少应有以下标志:

- a) 制造商的识别标志;
- b) 靴号;
- c) 本标准号和年号;
- d) 生产批号或生产日期。

### 6.2 包装

在最小销售包装内及最小销售包装上,应用清晰的中文提供或以持久方式标注以下信息:

- a) 产品名称、商标或其他可辨别制造商或供货商的标注;
- b) 靴号和式样;
- c) 本标准号和年号;
- d) 生产日期(至少为年月)或生产批号;
- e) 适用范围和限制;
- f) 使用说明;
- g) 产品合格证;
- h) 运输和储存要求;
- i) 储存期(至少为年月)。

## 附录 A

(规范性附录)

### 非金属保护包头经过温度处理和化学处理后抗冲击性的测定

#### A.1 温度处理和化学处理

##### A.1.1 高温处理

取一只保护包头,将精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的热电偶粘在保护包头上表面,再将保护包头放入温度( $60 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 烘箱中,4 h后取出,冷却至( $40 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ ,立即按照A.2方法测试。

##### A.1.2 低温处理

取一只保护包头,将精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的热电偶粘在保护包头上表面,再将保护包头放入温度( $-20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 低温箱中,4 h后取出,温度达到( $-1 \pm 1$ ) $^{\circ}\text{C}$ 时,立即按照A.2方法测试。

##### A.1.3 酸处理

将一只保护包头完全浸入浓度为1 mol/L的硫酸溶液中,在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 放置,24 h后取出保护包头,用流水洗净酸液,然后在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 存放24 h,再按照A.2方法测试。

##### A.1.4 碱处理

将一只保护包头完全浸入浓度为1 mol/L的氢氧化钠溶液中,在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 放置,24 h后取出保护包头,用流水洗净碱液,然后在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 存放24 h,再按照A.2方法测试。

##### A.1.5 油处理

将一只保护包头完全浸入2,2,4-三甲基戊烷(异辛烷)试液中,在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 放置,24 h后取出保护包头,用流水洗净试液,在( $20 \pm 2$ ) $^{\circ}\text{C}$ 存放24 h,再按照A.2方法测试。

#### A.2 抗冲击性的测定

##### A.2.1 装置

###### A.2.1.1 冲击测试仪

同GB/T 20991中5.4.1.1。

###### A.2.1.2 夹持装置

由厚度至少19 mm、面积 $150\text{ mm} \times 150\text{ mm}$ 、硬度至少60 HRC的钢板组成。有一个能夹住保护包头的装置,冲击测试时不会限制保护包头的任何侧向扩展,合适的夹持装置见图A.1。

保护包头前端用叉状夹具控制,依据保护包头的尺寸大小,在四个螺纹孔之一插入螺钉以固定叉状夹具。保护包头后边缘用圆角板固定,圆角板用螺钉固定在滑轨上。圆角板压于保护包头后端的卷边上,将保护包头紧靠着叉状夹具。滑轨支在弹簧上,当保护包头受到冲击锤打击时,滑轨可以沿轴线弹回。更换保护包头时,应松开夹持柄,缩回圆角板。

###### A.2.1.3 圆柱体

直径( $25 \pm 2$ )mm的雕塑黏土。用于不大于5号的保护包头时,高度为( $25 \pm 2$ )mm;用于大于5号的保护包头时,高度为( $30 \pm 2$ )mm。

###### A.2.1.4 千分表

带有半径( $3.0 \pm 0.2$ )mm的半球形测足和一个平坦的底座,施力不超过250 mN。


##### A.2.2 步骤

按照GB/T 20991中5.3.2方法确定测试轴线。

用夹持装置(A.2.1.2)固定试样,并调节使冲击锤能冲击到保护包头的前部和后部。将圆柱体(A.2.1.3)放入保护包头内,圆柱体中心位于测试轴线上,圆柱体后边缘与保护包头后边缘水平

(图 A.2)。使冲击锤从适当高度落至测试轴线上,达到(200±4)J 的冲击能量。

在保护包头后边缘压痕的 10 mm 范围内,用千分表(A.2.1.4)测量圆柱体受压后的最低高度,精确到 0.5 mm。此高度即冲击后的间距。

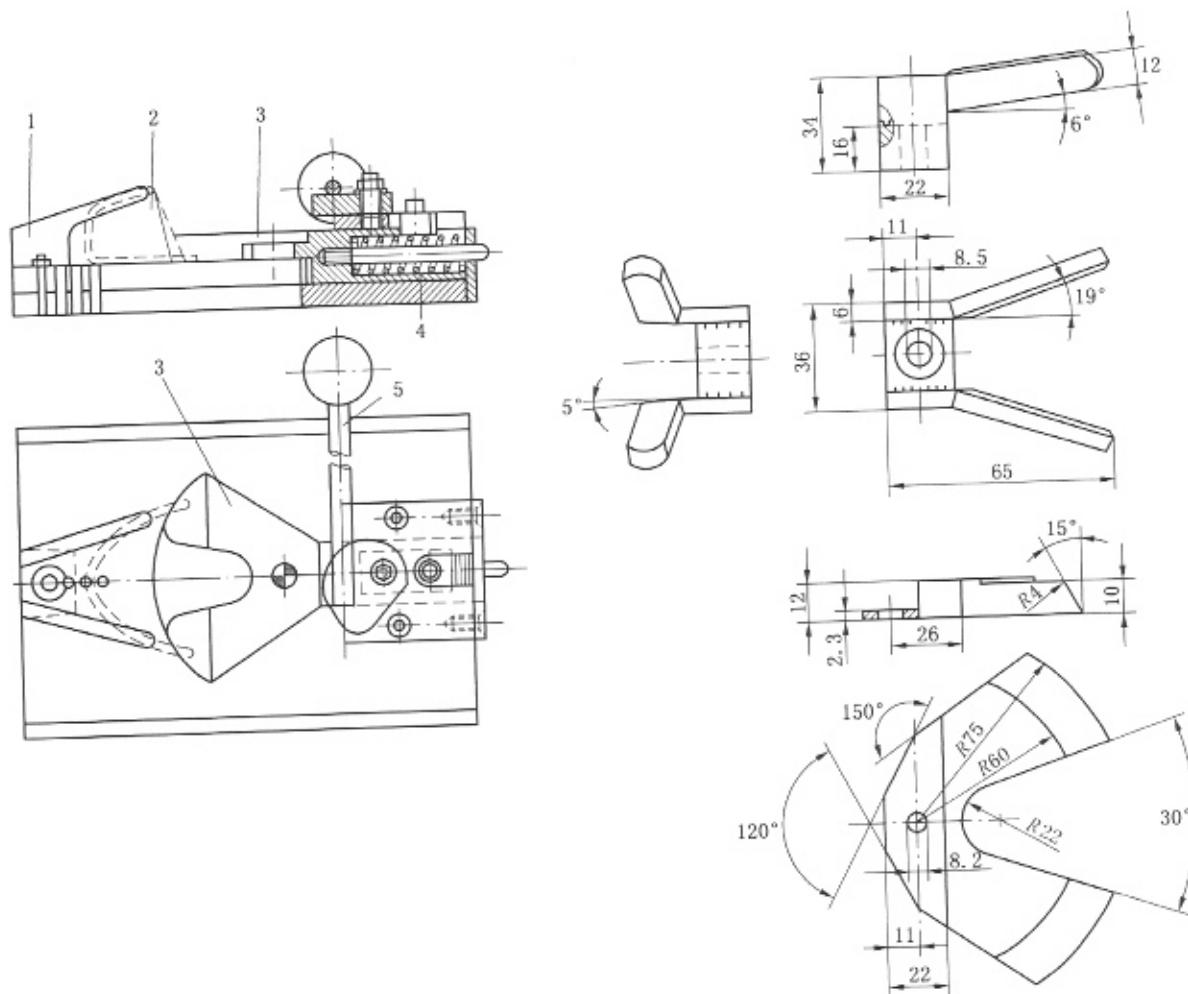

1——叉状夹具;

2——保护包头;

3——圆角板;

4——弹簧;

5——夹持柄。

图 A.1 夹持装置(单位为毫米)

1——圆柱体；  
2——测试轴线。

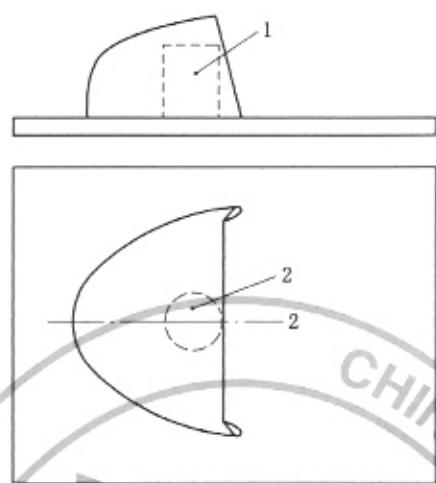


图 A.2 冲击时圆柱体的位置

## 附录 B

(规范性附录)

## 非金属防刺穿垫经过温度处理和化学处理后抗刺穿性的测定

## B.1 温度处理和化学处理

## B.1.1 高温处理

取一只防刺穿垫,将精度为 $\pm 0.5$ ℃的热电偶粘在垫的表面,再将垫放入温度( $60 \pm 2$ )℃烘箱中,4 h 后取出,冷却至( $40 \pm 2$ )℃,立即按照 B.2 方法测试。

## B.1.2 低温处理

取一只防刺穿垫,将精度为 $\pm 0.5$ ℃的热电偶粘在垫的表面,再将垫放入温度( $-20 \pm 2$ )℃低温箱中,4 h 后取出,温度达到( $-1 \pm 1$ )℃时,立即按照 B.2 方法测试。

## B.1.3 酸处理

将一只防刺穿垫完全浸入浓度为 1 mol/L 的硫酸溶液中,在( $20 \pm 2$ )℃放置,24 h 后取出垫,用流水洗净酸液,然后在( $20 \pm 2$ )℃中存放 24 h,再按照 B.2 方法测试。

## B.1.4 碱处理

将一只防刺穿垫完全浸入浓度为 1 mol/L 的氢氧化钠溶液中,在( $20 \pm 2$ )℃放置,24 h 后取出垫,用流水洗净碱液,然后在( $20 \pm 2$ )℃存放 24 h,再按照 B.2 方法测试。

## B.1.5 油处理

将一只防刺穿垫完全浸入 2,2,4-三甲基戊烷(异辛烷)试液中,在( $20 \pm 2$ )℃放置,24 h 后取出垫,用流水洗净试液,在( $20 \pm 2$ )℃存放 24 h,再按照 B.2 方法测试。

## B.2 抗刺穿性的测定

## B.2.1 装置

## B.2.1.1 测试设备

能测量的压力至少为 2 000 N。

## B.2.1.1.1 测试钉

同 GB/T 20991 中 5.8.2.1.2。

## B.2.1.1.2 夹持装置

由一个在适当的位置夹住试样并引导测试钉的夹具组成(图 B.1)。测试钉安装在直径  $24.8^{+0.00}_{-0.05}$  mm 的实心金属圆柱里,试样夹在两平板间,板上有直径( $25.00 \pm 0.05$ )mm 的圆孔。一个夹板装有内直径为( $25.00 \pm 0.05$ )mm 的圆柱形套环,圆柱在套环中滑行,使测试钉前端顶住试样中心。


## B.2.1.2 步骤

按图 B.1 所示,在两板之间夹住试样,再将装置放入测试设备。开动设备,使测试钉以( $10 \pm 3$ ) mm/min 速度穿透试样,记录防刺穿垫穿透所需的最大力,单位为 N。不应让测试钉的整个长度穿透试样。

测试分别在防刺穿垫的 4 个不同点处进行,任何两个穿透点之间应至少相距 30 mm。

## B.2.1.3 结果表示

取每只垫四次测量的最小值作为该垫的测试结果。

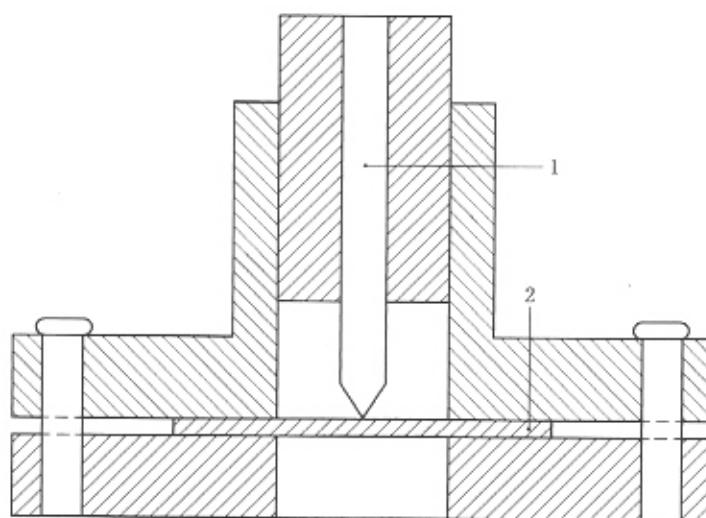

1——测试钉；

2——试样。

图 B.1 夹持装置